

1. Weitenmesser starten mit [F2] (gedrückt halten) + Power
2. Dann nach [F1] Drücken und ins Unit – Set Menü wechseln, hier dann die bei den Menüpunkten „Angel“ und „Distance“ Kontrollieren ob die richtigen Einheiten eingestellt sind. Bei Angel muss „Gon“ und bei Distance „m“ eingestellt sein.
3. Dann mit der [ESC] Taste wieder zurück ins Hauptmenü wechseln
4. [F2] Taste betätigen und ins Mode – Set Menü wechsel
5. Auf der ersten Seite die [F3] Taste betätigen und ins „HD &VD/SD“ Menü wechseln hier dann den Punkt „HD&VD“ aus wählen i dem Sie die F1 Taste drücken und dann mit der [ENT] Taste bestätigen. Sie gelangen automatisch wieder ins Untermenü zurück
6. Danach in diesen Menu auf die Seite 3 wechseln (2 mal die [F4] Taste drücken) , und in das Menü „ESC KEY MODE“ wechseln (durch drücken auf die [F3] Taste
7. Hier dann auf der ersten Seite den Punkt „Rec“ auswählen. Falls Sie sich auf der zweiten Seite befinden dann mit der [F4] Taste auf die erste Seite wechseln
8. Dann mit [ESC] zurück ins „Mode Set“ Menü wechseln, und einmal auf die [F4] Taste drücken auf die vierte Seite des Untermenüs
9. Hier ins „FINE READING“ Menü wechseln und kontrollieren ob der Punkt „0.2“ ausgewählt ist, wenn nicht den Punkt aus wählen und mit [ENT] bestätigen. Falls der Punkt ausgewählt ist einfach das Menü mit [ESC] wieder verlassen
10. Dann mit zweimal [ESC] in das Hauptmenü zurück
11. Hier mit [F3] in Menü „OTHER SET“ wechseln
12. Danach zweimal die [F4] Taste drücken, dann mit der [F3] Taste in „ACK Mode“ Menü wechseln
13. Hier Kontrollieren ob der Wert auf „Omitted“ steht
14. Dann mit [Power] den TopCon abschalten und in wieder Einschalten ohne drücken der [F2] Taste
15. Hier dann die [Menü] Taste drücken (diese Befindet sich rechst oben), und zwei mal die [F4] Taste zum Seiten wechseln
16. Dann ins „Parameters 1] Menü wechseln
17. Einmal die Seite wechseln (mit [F4]), und ins „RS-232C“ Menü wechseln
18. Dann in den jeweiligen Menüs die „Boud Rate“ auf 9600, die „CHAR / PARITY“ aus 8/None und das „STOP BIT“ auf 1 stellen
19. Dann das Menü verlassen, nun haben Sie alle Einstellungen für die Distanzmessung getroffen

Messen Hier zu Beachten ist, dass das Menü beim Messen auf folgen Parametern steht (HR, HD, VD), sollte das nicht der Fall sein einfach so lange auf die „Pfeil nach oben“ Taste (jene Taste unter der Menü taste) drücken bis diese Parameter erscheinen. Dann kann mit den Messen begonnen werden. Den Weitenmesser auf das Prisma einrichten und dann auf die [ESC] Taste drücken. Sollte der Weitenmesser mit einem PC verbunden sein, einfach nach den Messen mit [F3] („JA“) bestätigen und das Ergebnis wird an den PV gesendet

From:

<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:

https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=topcon_geowin_edm&rev=1698674873

Last update: **30.10.2023 14:07**

